

平成29年10月20日

会員 各位

(一社)千葉県LPガス協会

LPガス用高圧ホースの点検等の実施について

標記につきまして、(株)日豊から業界関係者に同社製の「LPガス用高圧ホース」の点検についての協力の依頼が、千葉県防災危機管理部産業保安課を通じてございましたので、別添の文書をご確認いただき対応をお願いいたします。

以上



産保第1236号
平成29年10月3日

一般社団法人千葉県LPガス協会会長 様

千葉県防災危機管理部産業保安課長



LPガス用高圧ホースの点検等の実施について（依頼）

日頃から本県の液化石油ガス保安行政の推進に御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、株式会社日豊から別紙のとおり、業界関係者に同社製の「LPガス用高圧ホース」の点検について、協力の依頼がありました。

貴協会におかれましては、各会員に対して、下記事項の周知徹底をお願いいたします。

記

- 1 株式会社日豊製LPガス用高圧ホースのうち対象製品を消費先等で使用している場合には、速やかに点検を実施すること。
- 2 点検結果に応じて、必要な場合には、同社に照会するとともに、ホースの交換などの所要の措置を講じること。
- 3 当該ホースの抜けが原因と推定される事故等が発生した場合には、事故通報システムにより、速やかに通報すること。

担当
保安対策室 菊池
電話 043-223-2729

LPガス用高圧ホース点検ご協力をお願い

た。この度弊社製造の張力式高圧ホースのPOL金具部のホースが抜け、ガス漏れが起こる事故が発生しました。原因は、ホースの位置まで挿入されずに加締められたためと判明致しております。業関係者は、各位に改めて深くお詫び申し上げます。つきましては、LPガスの漏えいを防止するために当該品の点検のご協力を賜りたくお願い申し上げます。

平成二十九年九月 株式会社 日豊

■対象製品の型式

LPガス用高圧ホース

NC-1, NC-2, NC-3, NC-4, NC-8

NCH-1, NCH-2, NCH-3, NCH-4, NCH-8

NCZS-1, NCZS-2, NCZS-3, NCZS-4, NCZS-8

NCZH-1, NCZH-2, NCZH-3, NCZH-4, NCZH-8

NP-5, NP-6, NPH-5, NPH-6

NPZS-5, NPZS-6, NPZH-5, NPZH-6


■不具合内容

ホースが加締め金具の正常な位置まで挿入されずに加締められたため、ホースが抜け、ガスが漏れるという不具合が発生しました。

■対象製品の見分け方

【 集合用高圧ホース 】

【 連結用高圧ホース 】

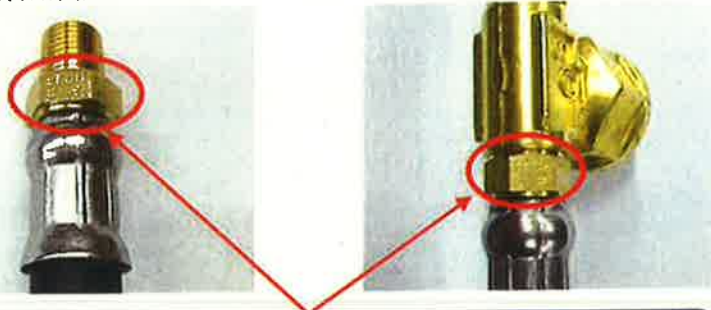

ホース口にロット番号が打刻されています。

上部4ケタの製造年月が、「1603」～「1708」の物が対象製品です。

なお、日豊製は下部右端の記号が「モ」です。

■点検内容

ホース外筒の挿入確認穴からホース本体が見えれば、製品に問題はございません。

万が一確認穴がゴムホースで塞がっておらず、穴が開いた状態の場合は、挿入不足ですので至急ご連絡ください。

挿入確認穴位置



■お問い合わせ先

社名：株式会社 日豊

電話：042-385-1591（受付時間8:00～17:00）

（担当；山木・やまき、宇部・うべ）

NIPPO

株式会社

日

豊

〒184-0012 東京都小金井市中町 3-25-11